



箱内物品

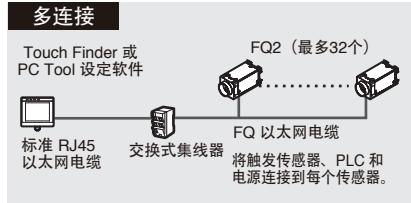

系统概览


连接一台装置时（由并行输入/输出控制）

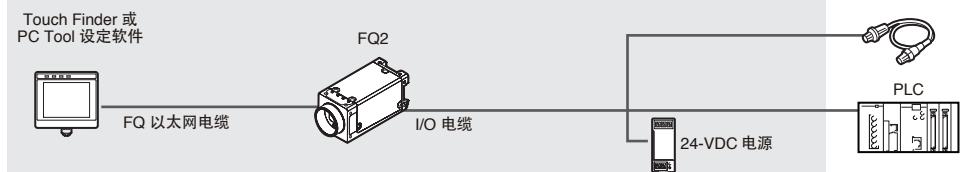

产品	型号	说明
传感器	FQ2-S□□-□□	这是视觉传感器。
Touch Finder	FQ2-D□□	这是设定操作台。
PC Tool	---	PC Tool 可用于替换 Touch Finder。如果您注册成为会员，可下载免费的 PC Tool，这是专为购买者提供的特色服务。请参考会员注册表，了解会员注册程序及特别会员软件的下载步骤。
FQ 以太网电缆	FQ-WN0□□	将传感器连接至 Touch Finder 或电脑。
标准 RJ45 以太网电缆	---	将交换式集线器连接至 Touch Finder 或电脑。 (STP (屏蔽双绞线) 电缆, 5e 或 6 类, 阻抗: 100 Ω)
I/O 电缆	FQ-WD0□□	将传感器连接至电源和外部设备。

操作流程

传感器的操作准备工作包含以下步骤。

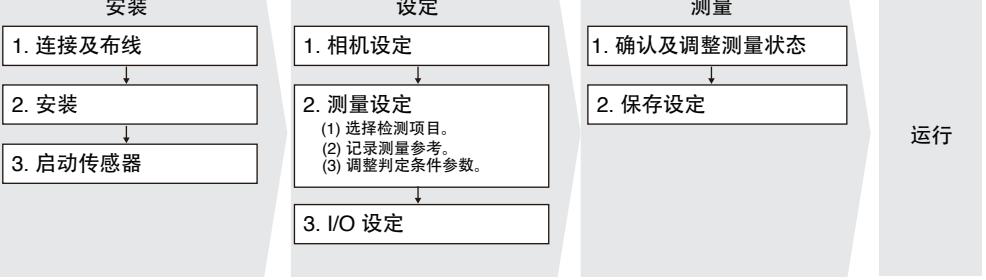


1-2 安装

1 检查安装位置。


用户手册中的光学图表检验镜头、相机安装距离以及检测视野。

示例: 使用3Z4S-LE SV-2514H镜头

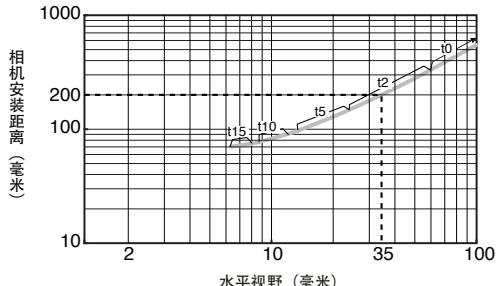

上述光学图表的X轴代表视野 (毫米)。¹
Y轴表示相机的安装距离 (毫米) 或工作距离 (毫米)。² 图上给出了要使用的微距环的厚度, 例如“t5.0”。“t0”说明不需要微距环。
“t5.0”说明必须使用5毫米的微距环。

*1: 光学图表中的Y轴表示视野的高度。
*2: 袖珍相机的Y轴表示工作距离。

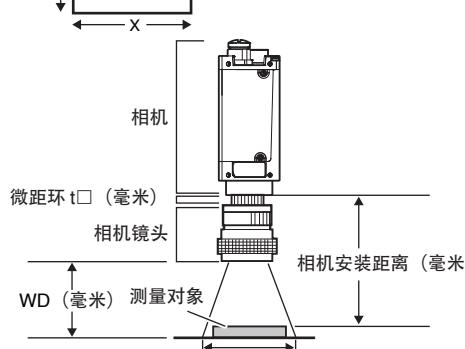

如果将3Z4S-LE SV-2514H镜头用于需要35毫米视野的测量对象, 则相机安装距离必须为200毫米, 并需要2毫米的微距环。

请参考《用户手册》了解镜头型号和尺寸。

2 将传感器安装在预先确定的位置。

安装 PC Tool

要使用PC Tool, 先注册成为会员, 然后下载PC Tool, 并将PC Tool安装到电脑上。

如果通过使用DHCP服务器的集线器连接计算机和传感器, 则无需设置以下IP地址。

• IP地址: 10.5.1.01


• 子网掩码: 255.255.255.0

1-3 启动传感器

1 接通传感器电源。

2 接通 Touch Finder 电源。

并打开 Touch Finder 侧面的电源开关。

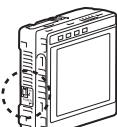


要使用PC Tool, 单击Windows Start Menu (Windows开始菜单) 中的[所有程序] - [OMRON] - [FQ] - [PC tool for FQ]。

选择要在Touch Finder上显示的语言。



如果连接了多个传感器, 将出现一个选择要设置的传感器的相关界面。选择传感器。


选择传感器后, 将出现下列初始界面。

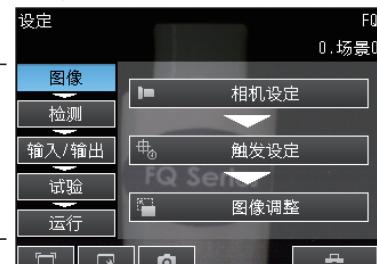

1. 安装

1-1 连接及布线


1 通过FQ-WN0□□以太网电缆将传感器连接至Touch Finder或电脑。

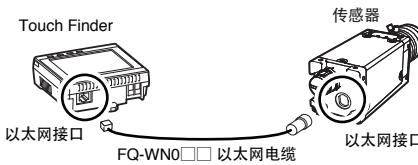


2 将I/O电缆连接至传感器。

I/O电缆包含电源线和I/O线。连接所需的线。

NPN型

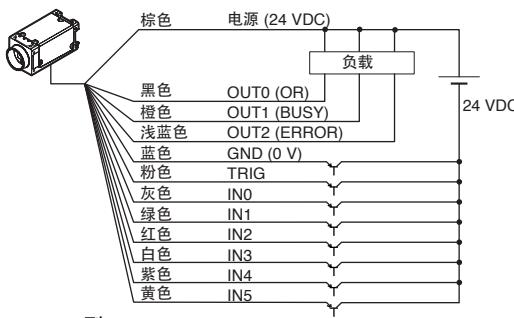

PNP型

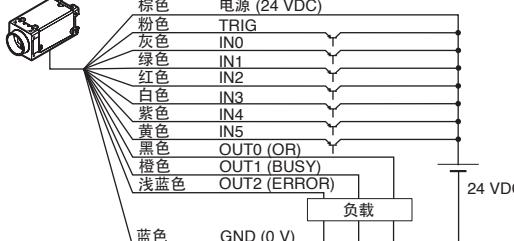

I/O	信号	功能
输入	TRIG	测量触发输入 (单触发)
	IN0 至 IN5	输入命令
输出	OUT0 (OR)	综合判定输出
	OUT1 (BUSY)	表示正在处理中。
	OUT2 (ERROR)	表示发生了错误。


示例 1

输入触发信号时执行测量并输出综合判定结果。



BUSY信号为“ON”时, 不会接收TRIG信号。

BUSY信号为“OFF”时, 打开TRIG信号。

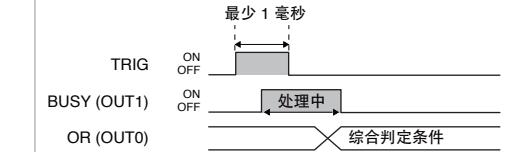


重要事项


- 针对TRIG信号使用无触点输出设备(例如SSR或PLC晶体管输出设备)。如果使用触点设备(例如继电器), 则触点回跳可能会导致在执行测量期间再次输入触发信号。

示例 2

此处, 从外部设备输入流程切换信号, 以切换场景。

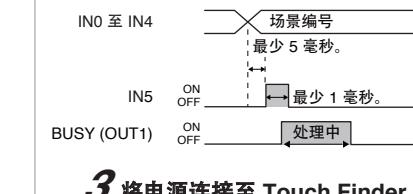

3 将电源连接至 Touch Finder。

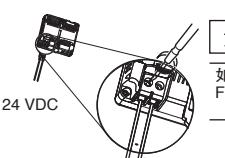

注意

如果使用带AC/DC/电池电源的Touch Finder, 则也可使用FQ-AC AC适配器(另售)或FQ-BAT1电池(另售)。

使用显示界面下方的滑块调整快门速度。





按[确定]。

注意

• 使用[HDR]可稳定检测金属面或光泽的工件。

3 调整图像输入时间。

调整从输入触发信号到输入图像之间的延时。按[触发设定]。

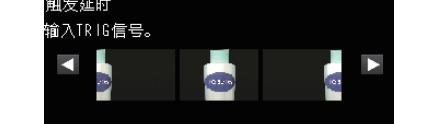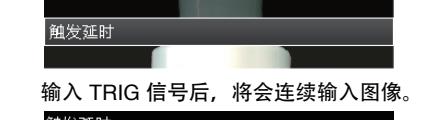

选择最佳时间点拍摄的图像。按[确定]。

2 调整亮度。

调整快门速度, 使传感器可以适当的亮度捕捉测量对象的图像。

如果显示界面仍然很暗, 请增加增益值。

先按[亮度]然后再按[快门速度]。



2-2 测量设定

选择要测量的项目，然后将图像登录为测量参考。

1 选择检测项目。

登录搜索作为测量方法的示例

按 [检测]。然后，按 [设定处理项目]。

按下一个未使用的检测项目编号，然后再按菜单上的 [添加项目]。



最后按 [搜索]。



2 登录测量参考。

按 [示教]。



将用作测量参考的对象置于照相机前。
移动矩形框，使位置补偿的特色部分位于矩框内。



将对象置于照相机前，用作测量参考。移动矩形框，使要“位置补偿”的商标特征位于框内。

模型区域

(742, 200)-(869, 327)

拖拉矩形框可
以进行移动。

拖拉一角可
调整矩形框的
大小。

确定区域后按 [确定] 按钮，然后再按 [TEACH] 按钮。登录要位置补偿的商标和基准位置。

按 [确定]。

可以追加过滤器来调整图像，使其更易于测量。

请参考《用户手册》了解详细信息。

确定区域后按 [确定] 按钮，然后再按 [TEACH] 按钮。将图像登录为测量参考。



3 调整判定条件参数。

按 [判定条件]。



输入多个样品图像并调整判定条件。

按要调整的判定条件参数，并为OK判定设定上限和下限。

按要设定的参数。



按 [确定]。

演算设定可用于使用多个检测项目的结果进行计算。

请参考《用户手册》了解详细信息。

2-3 I/O 设定

可以更改输入到外部设备的数据和输入信号的分配。(通常无需更改。) 例如，可输入或输出下列各项。

- 可输出单个检测项目的判定条件。
- 外部输入模型登录指令。
- 如果要向外部输出数据。

请参考《用户手册》了解详细信息。

3. 试验

对多个样品进行测试，以判定是否可以进行准确测量。

进入试验画面后，由于是连续测量，不需要触发输入。

只显示测量结果。这些结果不输入到外部设备。

1 试验。

按 [试验]。

然后按 [连续测量试验]。



再按 [图形+详细结果]



将执行连续测量。

拍摄多个样品，并确认能否准确测量。



4. 运行

1 将显示“切换为运行模式”。

按 [运行]。


然后按 [切换为运行模式]。



2 保存设定。

然后按 [是的]。

切换为运行模式。

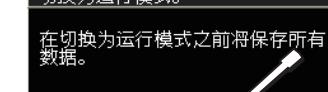

3 执行测量。

将根据输入的触发信号执行测量。然后，
测量结果将输入到外部设备。



4 调整图像。


调整传感器拍摄的图像使其易于测量。

即使测量对象的位置有差异，也会通过搜索来修正位置，以便测量。


按 [图像调整]。



按未使用的号码，再按菜单上的
[位置修正项目追加]。

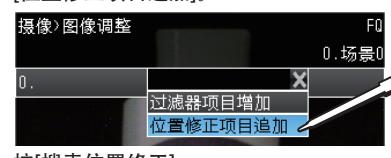

按 [搜索位置修正]。

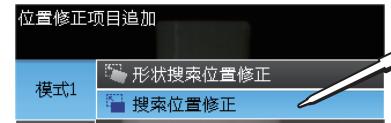

最后按 [示教]。



将对象置于照相机前，用作测量参考。移动矩形框，使要“位置补偿”的商标特征位于框内。



模型区域
(742, 200)-(869, 327)

拖拉矩形框可
以进行移动。

拖拉一角可
调整矩形框的
大小。

确定区域后按 [确定] 按钮，然后再按 [TEACH] 按钮。登录要位置补偿的商标和基准位置。

按 [确定]。

可以追加过滤器来调整图像，使其更易于测量。


请参考《用户手册》了解详细信息。

3

注意

可以使用的显示界面有六种，如下所示。

先按 按钮，然后按 [显示选择]，显示以下选择。

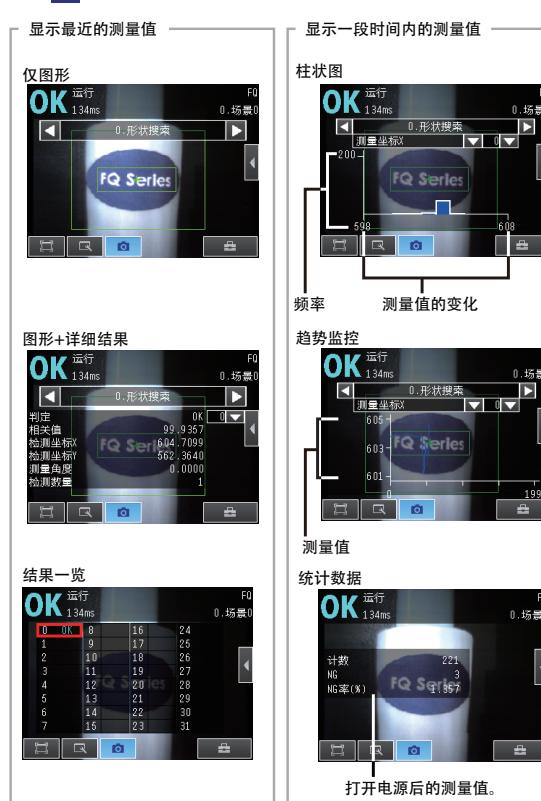

注意

要打开设定显示界面，先按 按钮，然后再按 [切换到设定画面]。

要切换到另一个传感器，先按 按钮，然后再按 [切换传感器]。

菜单结构

接通电源

初始启动

设定模式

设定并调整检测项目。

[图像] 标签页

将图像调整至最佳输入状态。




[检测] 标签页

选择检测项目，并登录标准值。




[输入/输出] 标签页

进行设定以输出测量结果。

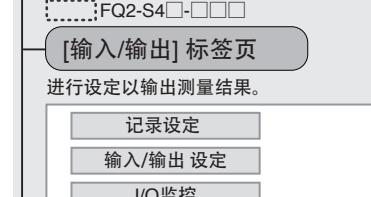

[试验] 标签页

使用设定参数试验并调整。

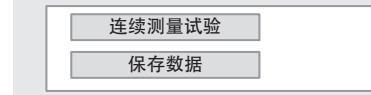

连接已设定的传感器时

运行模式

使用在设定模式中设定的检测来执行测量。